



簡易導通チェッカー 取扱説明書

<http://nabik-b0-0000.hp.infoseek.co.jp/>

2010/04/19

改版1

部品一覧


- 基板・・・・・・・・・・・・ × 1
- マイコン・・・・・・・・・・・・ × 1
- チップ抵抗・・・・・・・・・・・・ × 1
- 圧電ブザー・・・・・・・・・・・・ × 1
- コネクタ(2P)・・・・・・・・・・・・ × 1
- ボタン電池ホルダー・・・ × 1





STEP1

- チップ抵抗を半田付けする。

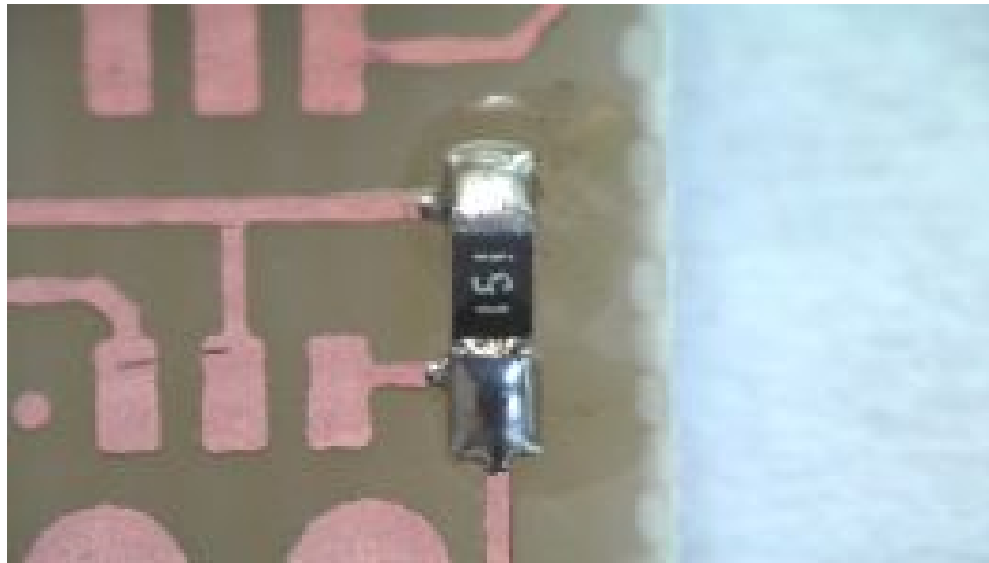


数字が印刷されている面が見える様に半田付けする。



STEP2

- マイコンを半田付けする。

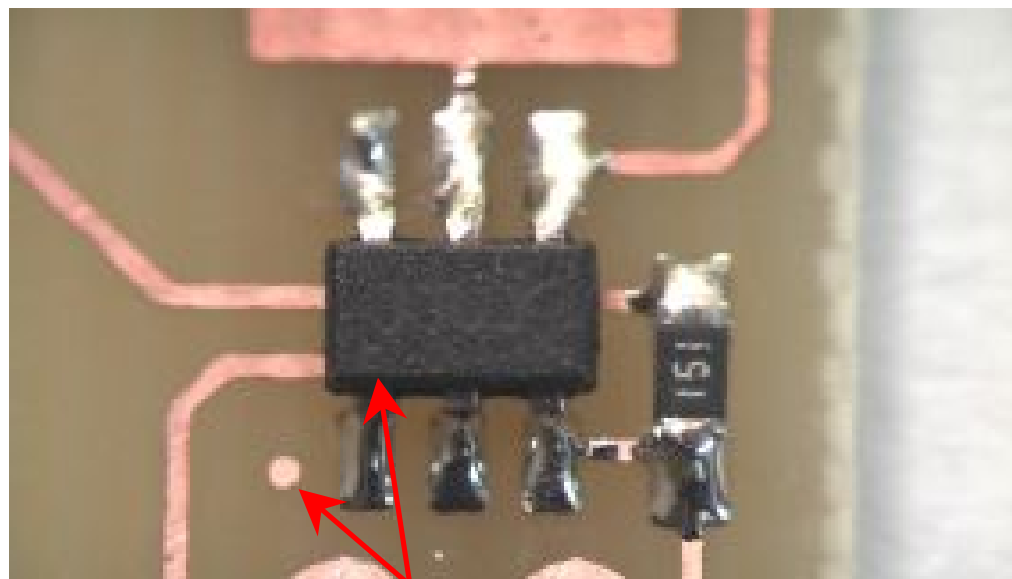

マイコンの取り付け向きに注意！！

基板の点がある側にマイコン表面印刷の点が来るように
半田付けをする。




STEP3

- ・ 圧電ブザーのリード線を加工する。



リード線を35mmにカットする。

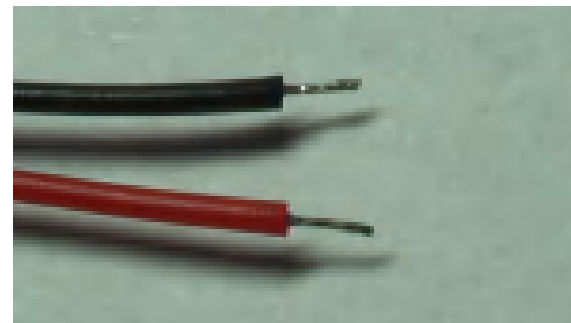

被服を2mm向き予備半田をする。



リード線を穴に通す。



厚手の両面テープを貼る。



STEP4

- 圧電ブザーを半田付けする。



基板外側が赤色になるようにリード線を穴に挿入する。



裏側で半田付けをする。



STEP5

- 圧電ブザーを取り付ける。



基板からはみ出ない様に両面テープで固定する。




STEP6

- コネクタを半田付けする。



コネクタの短い方を基板に挿入する。

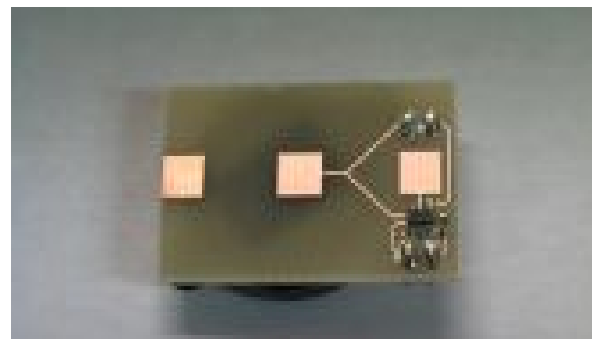


裏で半田付けをする。



STEP7

- ボタン電池ホルダーを半田付けする。

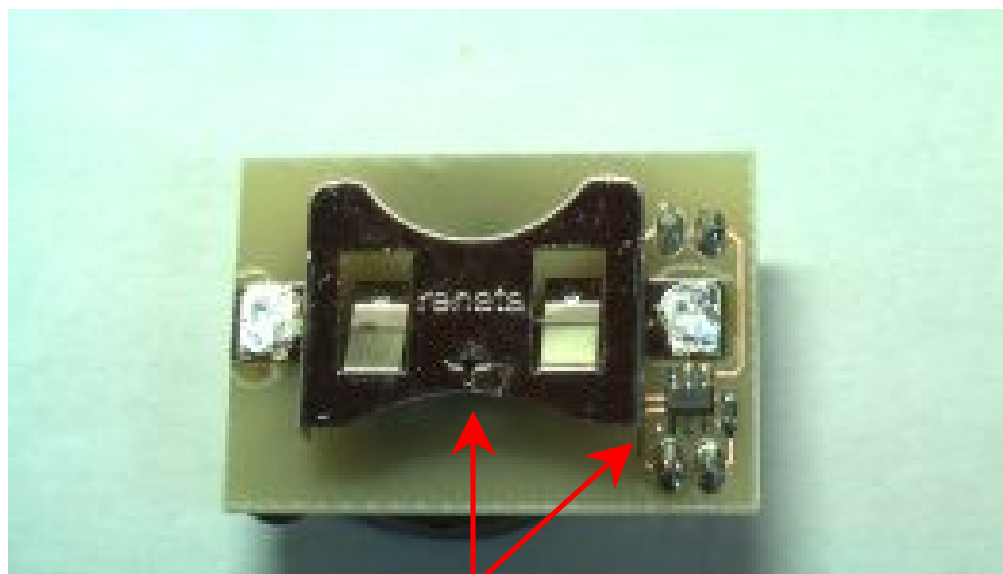

ボタン電池ホルダーの+マークがある側がマイコン側になるように
ボタン電池ホルダーを半田付けする。




STEP8

- 完成






電池の入れ方、はずし方

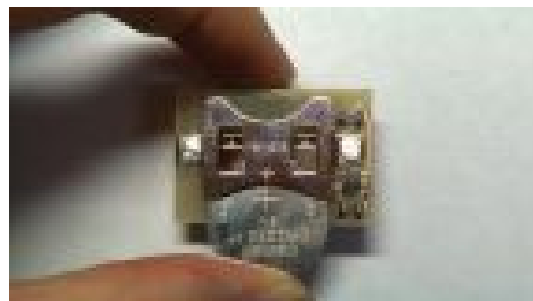

+ 側を上にして軽く押し込む。

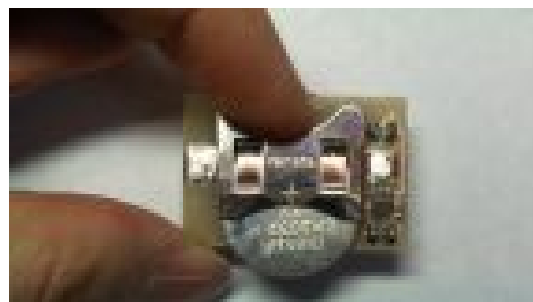

切欠けがある側から指で押し出す。



摘んで引き出す。



使い方

1. 電池を入れる。
2. 2Pコネクタに適当な線を接続する。
3. 接続した線を導通確認したい両端に接触させる。
4. 導通していればブザーが鳴動する。
5. 長期保管する場合は電池を外す。

電源は導通時(ブザー鳴動時)自動で電源オンとなり、導通時以外(ブザー無音状態)は自動で切れますので、電源操作は不要です。

導通していても測定端子間に150 以上の抵抗値があるとブザーは鳴動しません。



仕様

- 電源
 - ボタン電池・・・・・・・・・・CR2032又はCR2025
- 消費電流
 - 無音時・・・・・・・・・・1uA以下
 - ブザー鳴動時・・・・・・10mA以下
- 測定値
 - 端子間抵抗120　以下・・・・・・・・ブザー鳴動
 - 端子間抵抗150　以上・・・・・・・・無音
- 電池寿命(CR2032使用時)
 - 無音状態・・・・・・・・・・電池の使用推奨期限
 - 連続ブザー鳴動時・・・・・・約22時間